



## Service News

Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed  
02/09/2016 - Esc.2260



### Fiat Tipo

55

024.16

**Version : T.T. 4 portes (Sedan)**

**5505 2 181 ORDINATEUR DE BORD - ALARME MOPAR**

**RA Autorisation installation alarme antivol Mopar - Solution Réseau Après-vente**

## ANOMALIE SIGNALEE

Impossible d'installer le système d'alarme MOPAR sur les versions 4 portes (3 volumes - Sedan).

**CAUSE TECHNIQUE** Paramètres du logiciel.

## INTERVENTIONS EN PRODUCTION

Adoption d'un ordinateur de bord avec logiciel modifié à partir du 04/08/2016.

## APPLICATION MODIFICATION

VERSION	ÉTABLISSEMENT	LIGNE	N° DE CHÂSSIS	N° ORGANIS.
T.T. en objet	Tofas	-	06D77181	00083120

## INTERVENTIONS APRES-VENTE

### RÈGLES DE CONDUITE DU RÉSEAU VIS-A-VIS DU CLIENT

- Après avoir vérifié l'anomalie signalée, rassurer le Client en lui indiquant que la reprogrammation du combiné de bord résoudra le problème.
- Après l'intervention, expliquer au client les réparations effectuées et s'assurer de son entière satisfaction.

## SOLUTION A.V.

Procéder à la reprogrammation de l'ordinateur de bord selon les opérations ci-après uniquement sur les voitures 4 portes produites avant le 4 août 2016 (n° de châssis inférieur à 6D77181) si le client souhaite installer le système d'alarme MOPAR (fourni en après-vente).

## CYCLE OPERATOIRE

Relier l'instrument wiTECHPlus mis à jour à la nouvelle version logicielle.



Lire et suivre soigneusement toutes les instructions et tous les messages visualisés pendant la procédure ; ne pas passer au message suivant avant d'avoir effectué les opérations requises à chaque passage.

- Exécuter un Scan Report et sauvegarder une copie pour d'éventuelles recherches futures.
- Sélectionner vue véhicule puis Ordinateur de bord et procéder à la reprogrammation.



Pour exécuter la reprogrammation, veiller à ce que la batterie du véhicule soit entièrement chargée ou supportée par un chargeur de batterie ou par une batterie d'appoint afin de garantir la tension nominale de 12V.



Si la procédure de reprogrammation s'interrompt/échoue, il faut la redémarrer.

- À la fin de la reprogrammation, réinitialiser toutes les erreurs (DTC), éventuellement générées dans d'autres modules après la reprogrammation.



Les interventions terminées, avant de débrancher l'appareil wiTECHPlus, exécuter un Scan Report et sauvegarder une copie pour d'éventuelles recherches futures.

## CODES CENTRALE

Les tableaux suivants contiennent les codes matériels (HW) et logiciels (SW) de l'Ordinateur de bord avant et après la reprogrammation.

### • Versions avec ordinateur de bord L0

AVANT LA PROGRAMMATION, LA CENTRALE DOIT PRÉSENTER LES DONNÉES SUIVANTES			
Numéro HW	Version HW	Numéro SW	Version SW
0356L0EU502	05	28508315	0505
0356L0EU502	05	28518969	0506
0356L0EU502	05	28528061	0507
0356L0EU502	05	28528061	0508
0356L0EU502	05	28525863	061E
0356L0EU502	05	28546000	061F
0356L0EU502	05	28549689	0705
0356L0EU502	05	28555835	0706
Après la programmation, la centrale présentera les données suivantes			
Numéro HW	Version HW	Numéro SW	Version SW
0356L0EU502	05	28558945	0708

### • Versions avec ordinateur de bord L1

AVANT LA PROGRAMMATION, LA CENTRALE DOIT PRÉSENTER LES DONNÉES SUIVANTES			
Numéro HW	Version HW	Numéro SW	Version SW
0356L1EU502	05	28508328	0505
0356L1EU502	05	28518973	0506
0356L1EU502	05	28528073	0507
0356L1EU502	05	28528073	0508
0356L1EU502	05	28525868	061E
0356L1EU502	05	28546006	061F
0356L1EU502	05	28549714	0705
0356L1EU502	05	28555849	0706
Après la programmation, la centrale présentera les données suivantes			
Numéro HW	Version HW	Numéro SW	Version SW
0356L1EU502	05	28558957	0708

## DONNEES A FOURNIR EN CAS DE RECLAMATION

VERSION	OPÉRAT.	PIÈCE	ANOM.	POSITION	TEMPS ATTRIBUÉ
T.T. en objet	5505218	1	RA	-	0.30