



Service News

Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed
26/04/2017



Fiat Tipo (356)

50

001.17

Version : 4 portes (Sedan) avec climatiseur automatique (Opt.140)

5040 1 891

CENTRALE DU CLIMATISEUR AUTOMATIQUE (ACM)

RA

Fonction de chauffage de l'habitacle non satisfaisante - Solution d'assistance

ANOMALIE SIGNALEE

Le client signale que la fonction de chauffage de l'habitacle n'est pas satisfaisante lorsque la température externe est basse et/ou moyenne.

CAUSE TECHNIQUE

Calibrages du logiciel.

INTERVENTIONS APRES-VENTE

RÈGLES DE CONDUITE DU RÉSEAU VIS-A-VIS DU CLIENT

- Après avoir vérifié l'anomalie signalée, rassurer le Client en lui indiquant que pour éliminer le problème, il suffira de reprogrammer la centrale de contrôle du climatiseur automatique.
- Après l'intervention, expliquer au client les réparations effectuées et s'assurer de son entière satisfaction.

SOLUTION A.V.

En cas de présence effective de l'anomalie signalée, reprogrammer la centrale de contrôle du climatiseur automatique selon la procédure suivante.

CYCLE OPERATOIRE

Relier l'instrument de diagnostic mis à jour à la dernière version logicielle.



Lire et suivre soigneusement toutes les instructions et tous les messages visualisés pendant la procédure ; ne pas passer au message suivant avant d'avoir effectué les opérations requises à chaque passage.

- Exécuter un Scan Report et sauvegarder une copie pour d'éventuelles recherches futures.
- Effectuer l'intervention de reprogrammation de la centrale de contrôle du climatiseur automatique (ACM).



Ne pas oublier que pour la reprogrammation, la batterie de la voiture doit être en conditions de charge optimale ou supportée par un chargeur de batterie ou une batterie d'appoint afin de garantir la tension nominale de 12 V.



Si la procédure de reprogrammation s'interrompt/échoue, il faut la redémarrer.

- Réinitialiser tous les codes d'erreur (DTC) qui se seraient produits dans d'autres modules suite à la reprogrammation. À la fin de la reprogrammation, tous les codes d'erreur DTC seront automatiquement affichés pour permettre leur réinitialisation.
- Les interventions terminées, avant de débrancher l'appareil de diagnostic, exécuter un Scan Report et sauvegarder une copie pour d'éventuelles recherches futures.

CODES CENTRALE DE CONTRÔLE

Le tableau suivant contient les codes matériels (HW) et logiciels (SW) de la centrale de contrôle du climatiseur automatique avant et après la reprogrammation.

AVANT LA PROGRAMMATION, LE MODULE DE COMMANDE DOIT AVOIR LES DONNÉES SUIVANTES			
Numéro HW	Version HW	Numéro SW	Version SW
838879	02	0101	0810
838879	02	0200	0710
838879	02	0155	0709
Après la programmation, le module de commande du moteur présentera les données suivantes			

Numéro HW	Version HW	Numéro SW	Version SW
838879	02	0000	0911

DONNEES A FOURNIR EN CAS DE RECLAMATION

VERSION	OPÉRAT.	PIÈCE	ANOM.	POSITION	TEMPS ATTRIBUÉ
T.T. en objet	5040189	1	RA	-	0.30

© FCA ITALY S.P.A.
- -